


DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

Parrocchia Maria SS. della Visitazione

Duomo di Enna



PROGETTO ESECUTIVO:

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madre "Maria SS. Della Visitazione" e locali annessi sito in Enna, P.zza Duomo, Stralcio - Torre campanaria.

Analisi materiali - Progetto

ELABORATI: - SEZIONE LONGITUDINALE fronte nord  
- PROSPETTO fronte sud

TAV: 12

DATA: 10.08.2015

SCALA: 1:100


AGGIORNAMENTO



PROGETTISTA


COLLABORATORE


STUDIO DI PROGETTAZIONE AUSIELLO & FONTANAZZA ARCHITETTI ASSOCIATI

Via M. Geminelli, 8/5 - Enna - tel/fax 0935/502310

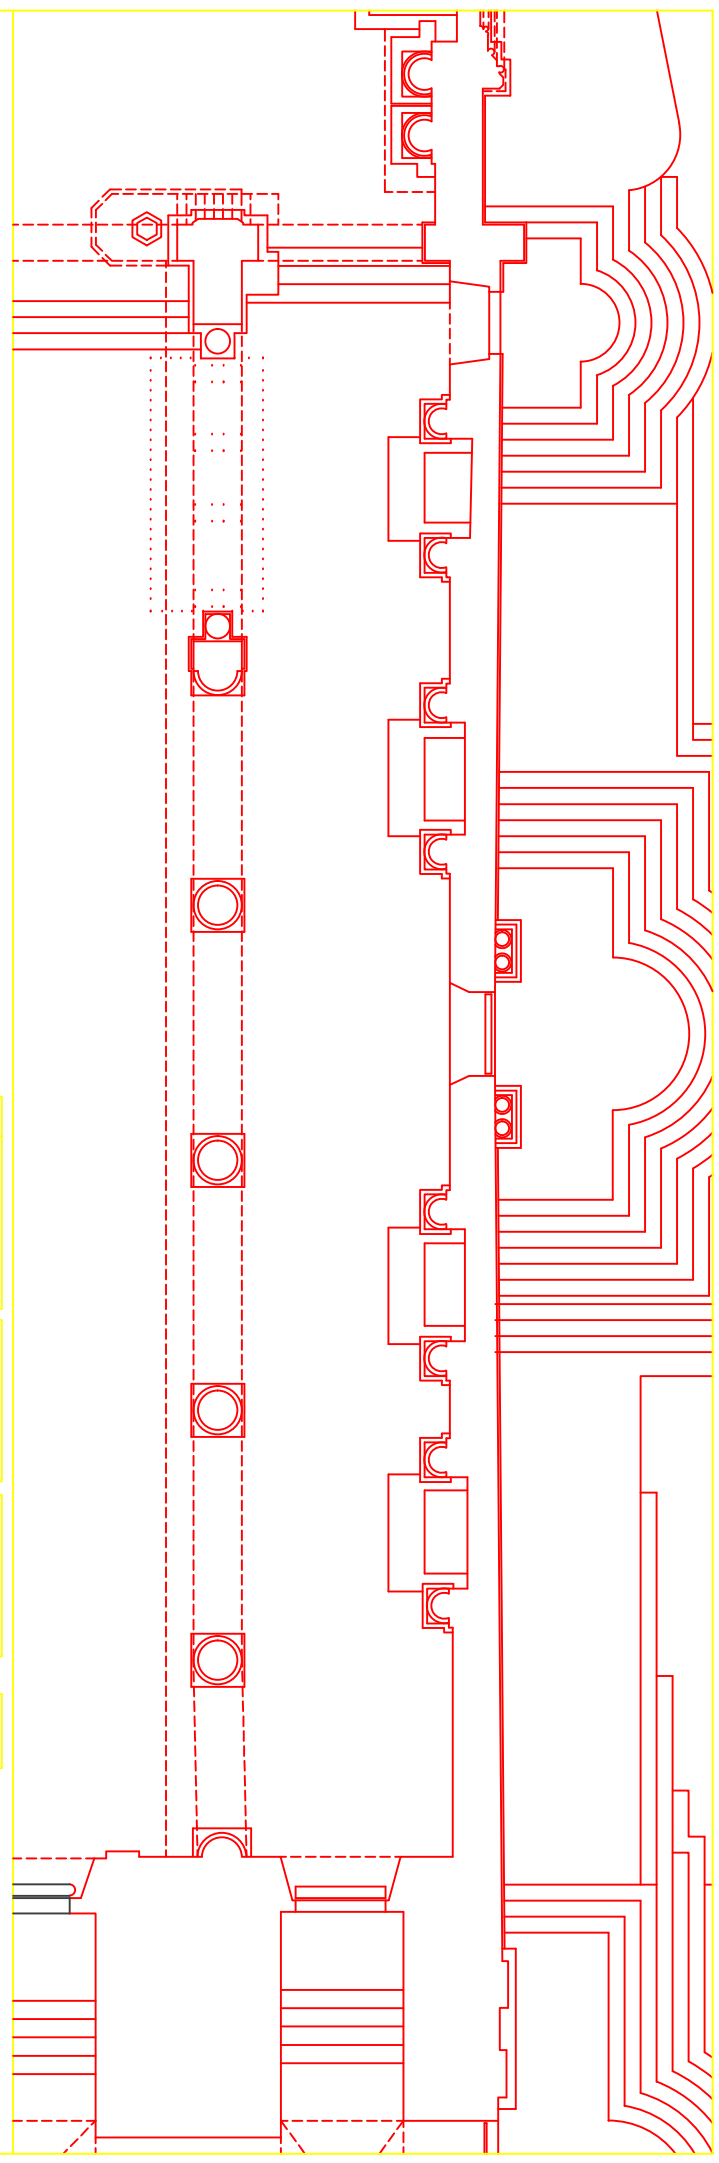


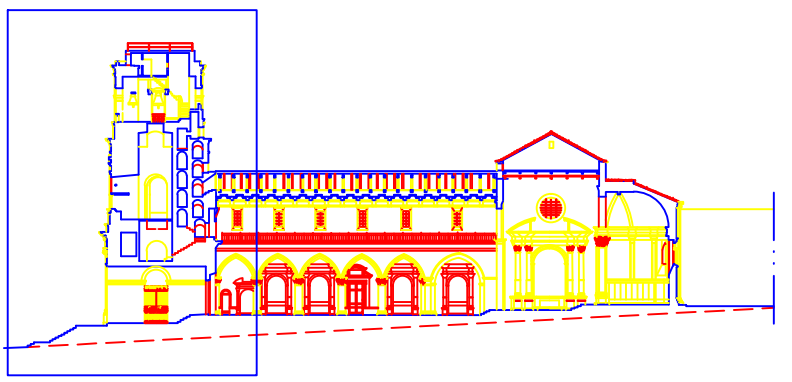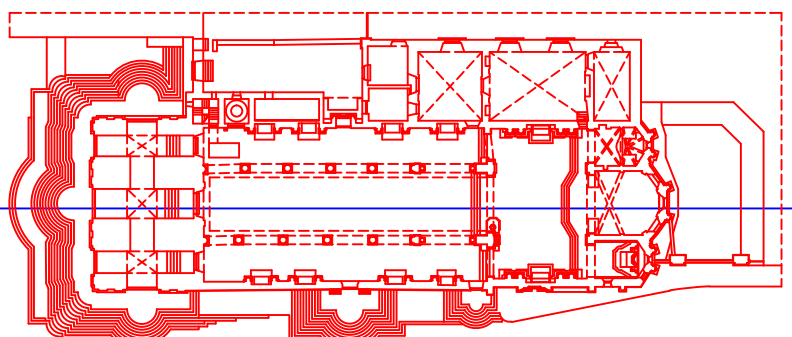

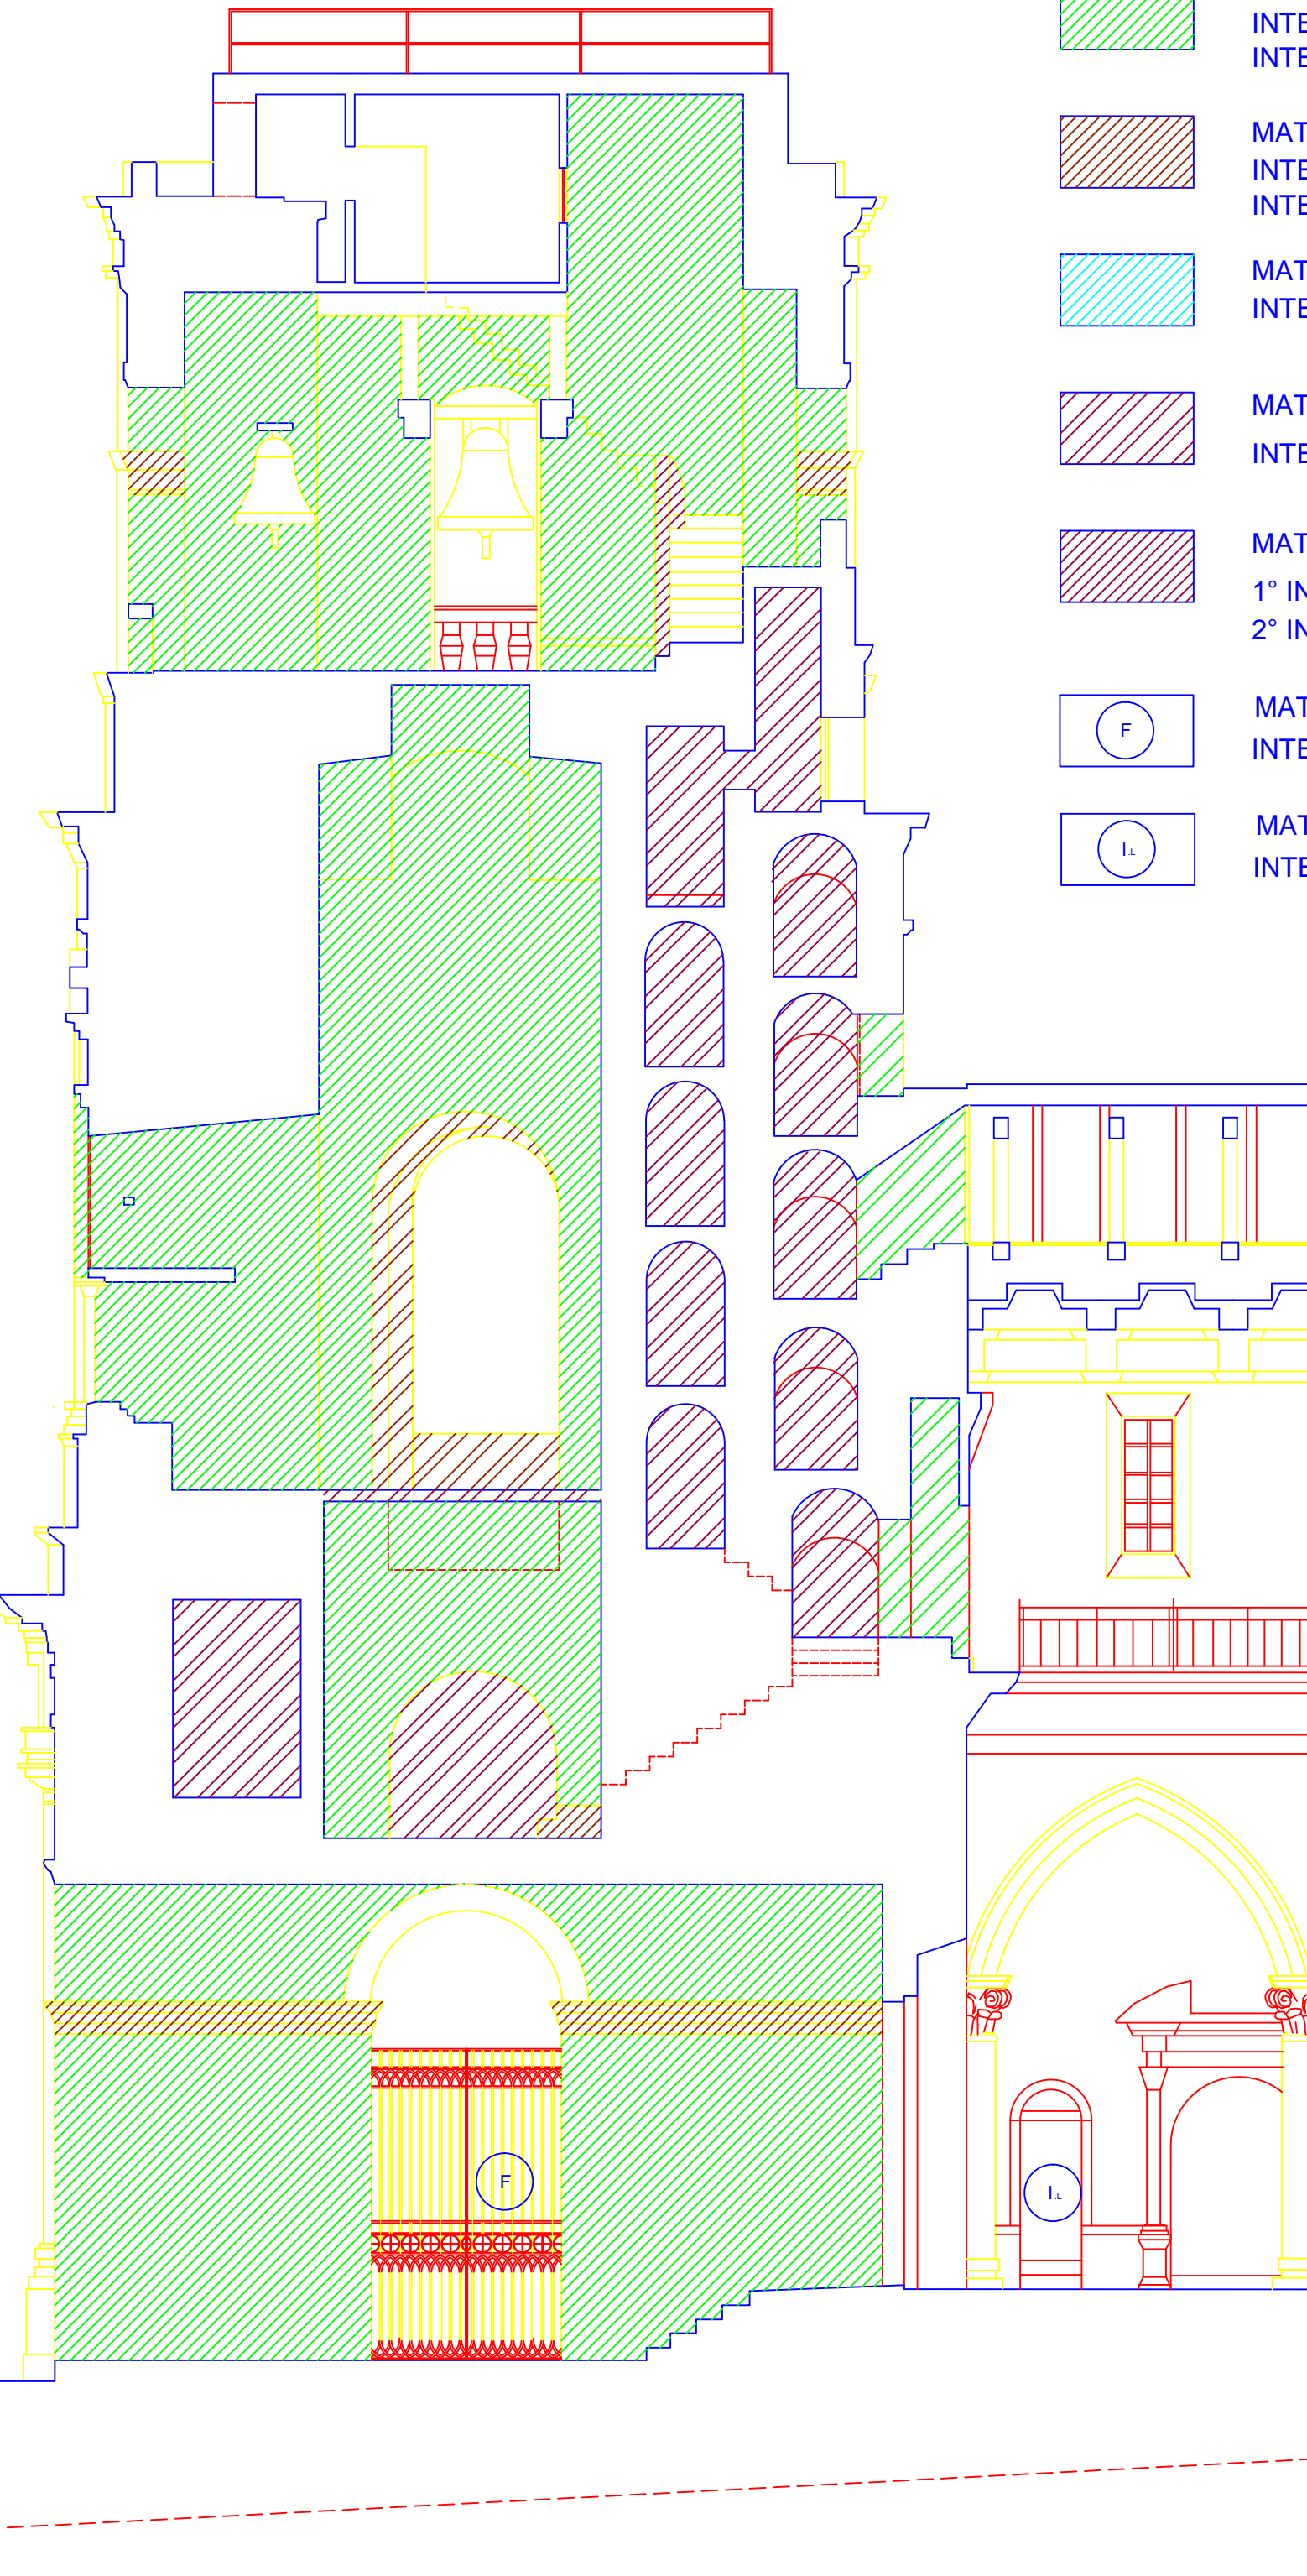





MATERIALE: superfici lapidee lisce.  
INTERVENTO ALL' ESTERNO: biodisinfestazione, rimozione meccanica, pulitura aereoabrasiva, riconfigurazione, consolidamento, protezione.  
INTERVENTO ALL' INTERNO: rimozione meccanica di precisione, pulitura aereoabrasiva, riconfigurazione, consolidamento, protezione.




MATERIALE: superfici lapidee modanate e scolpite.  
INTERVENTO ALL' ESTERNO: biodisinfestazione, impacchi emollienti, riconfigurazione puntuale, consolidamento, protezione.  
INTERVENTO ALL' INTERNO: impacchi emollienti, riconfigurazione puntuale, consolidamento, protezione.




MATERIALE: superficie con applicazioni decorative, stucchi e drappaggi in gesso.  
INTERVENTO: pulitura, riconfigurazione, consolidamento, protezione.




MATERIALE: intonaco a base cementizia.  
INTERVENTO: dismissione, bonifica del supporto, messa in opera di intonaco deumidificante a base di calce.





MATERIALE: intonaco a base di calce.  
1° INTERVENTO ( sino ad h med. 2,00 mt. ) : dismissione, bonifica del supporto, messa in opera di intonaco deumidificante a base di calce, pittura di finitura.  
2° INTERVENTO ( restante parte sopra 2,00 mt. ) : dismissione e ripresa di piccole aree di intonaco deteriorato, pulitura e tinteggiatura.




MATERIALE: elementi in ferro battuto artistico.  
INTERVENTO: pulitura, consolidamento, sostituzione elementi completamente deteriorati, protezione.



MATERIALE: infissi: porte e finestre in legno.  
INTERVENTO: pulitura, biodisinfestazione, consolidamento, protezione e tinteggiatura.

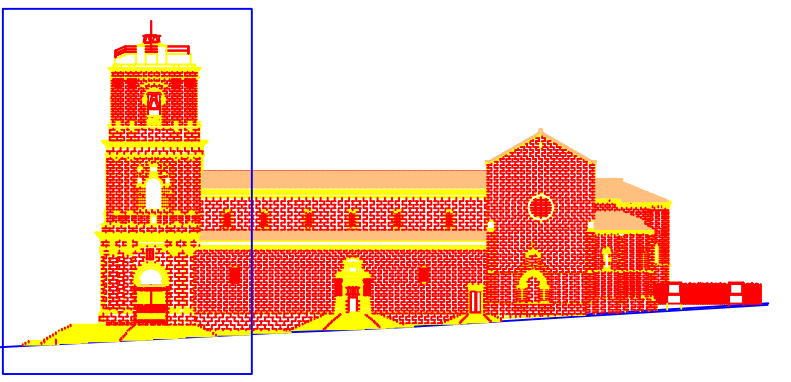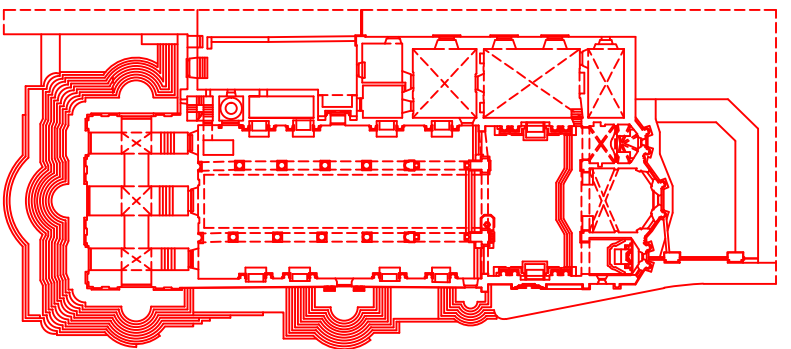

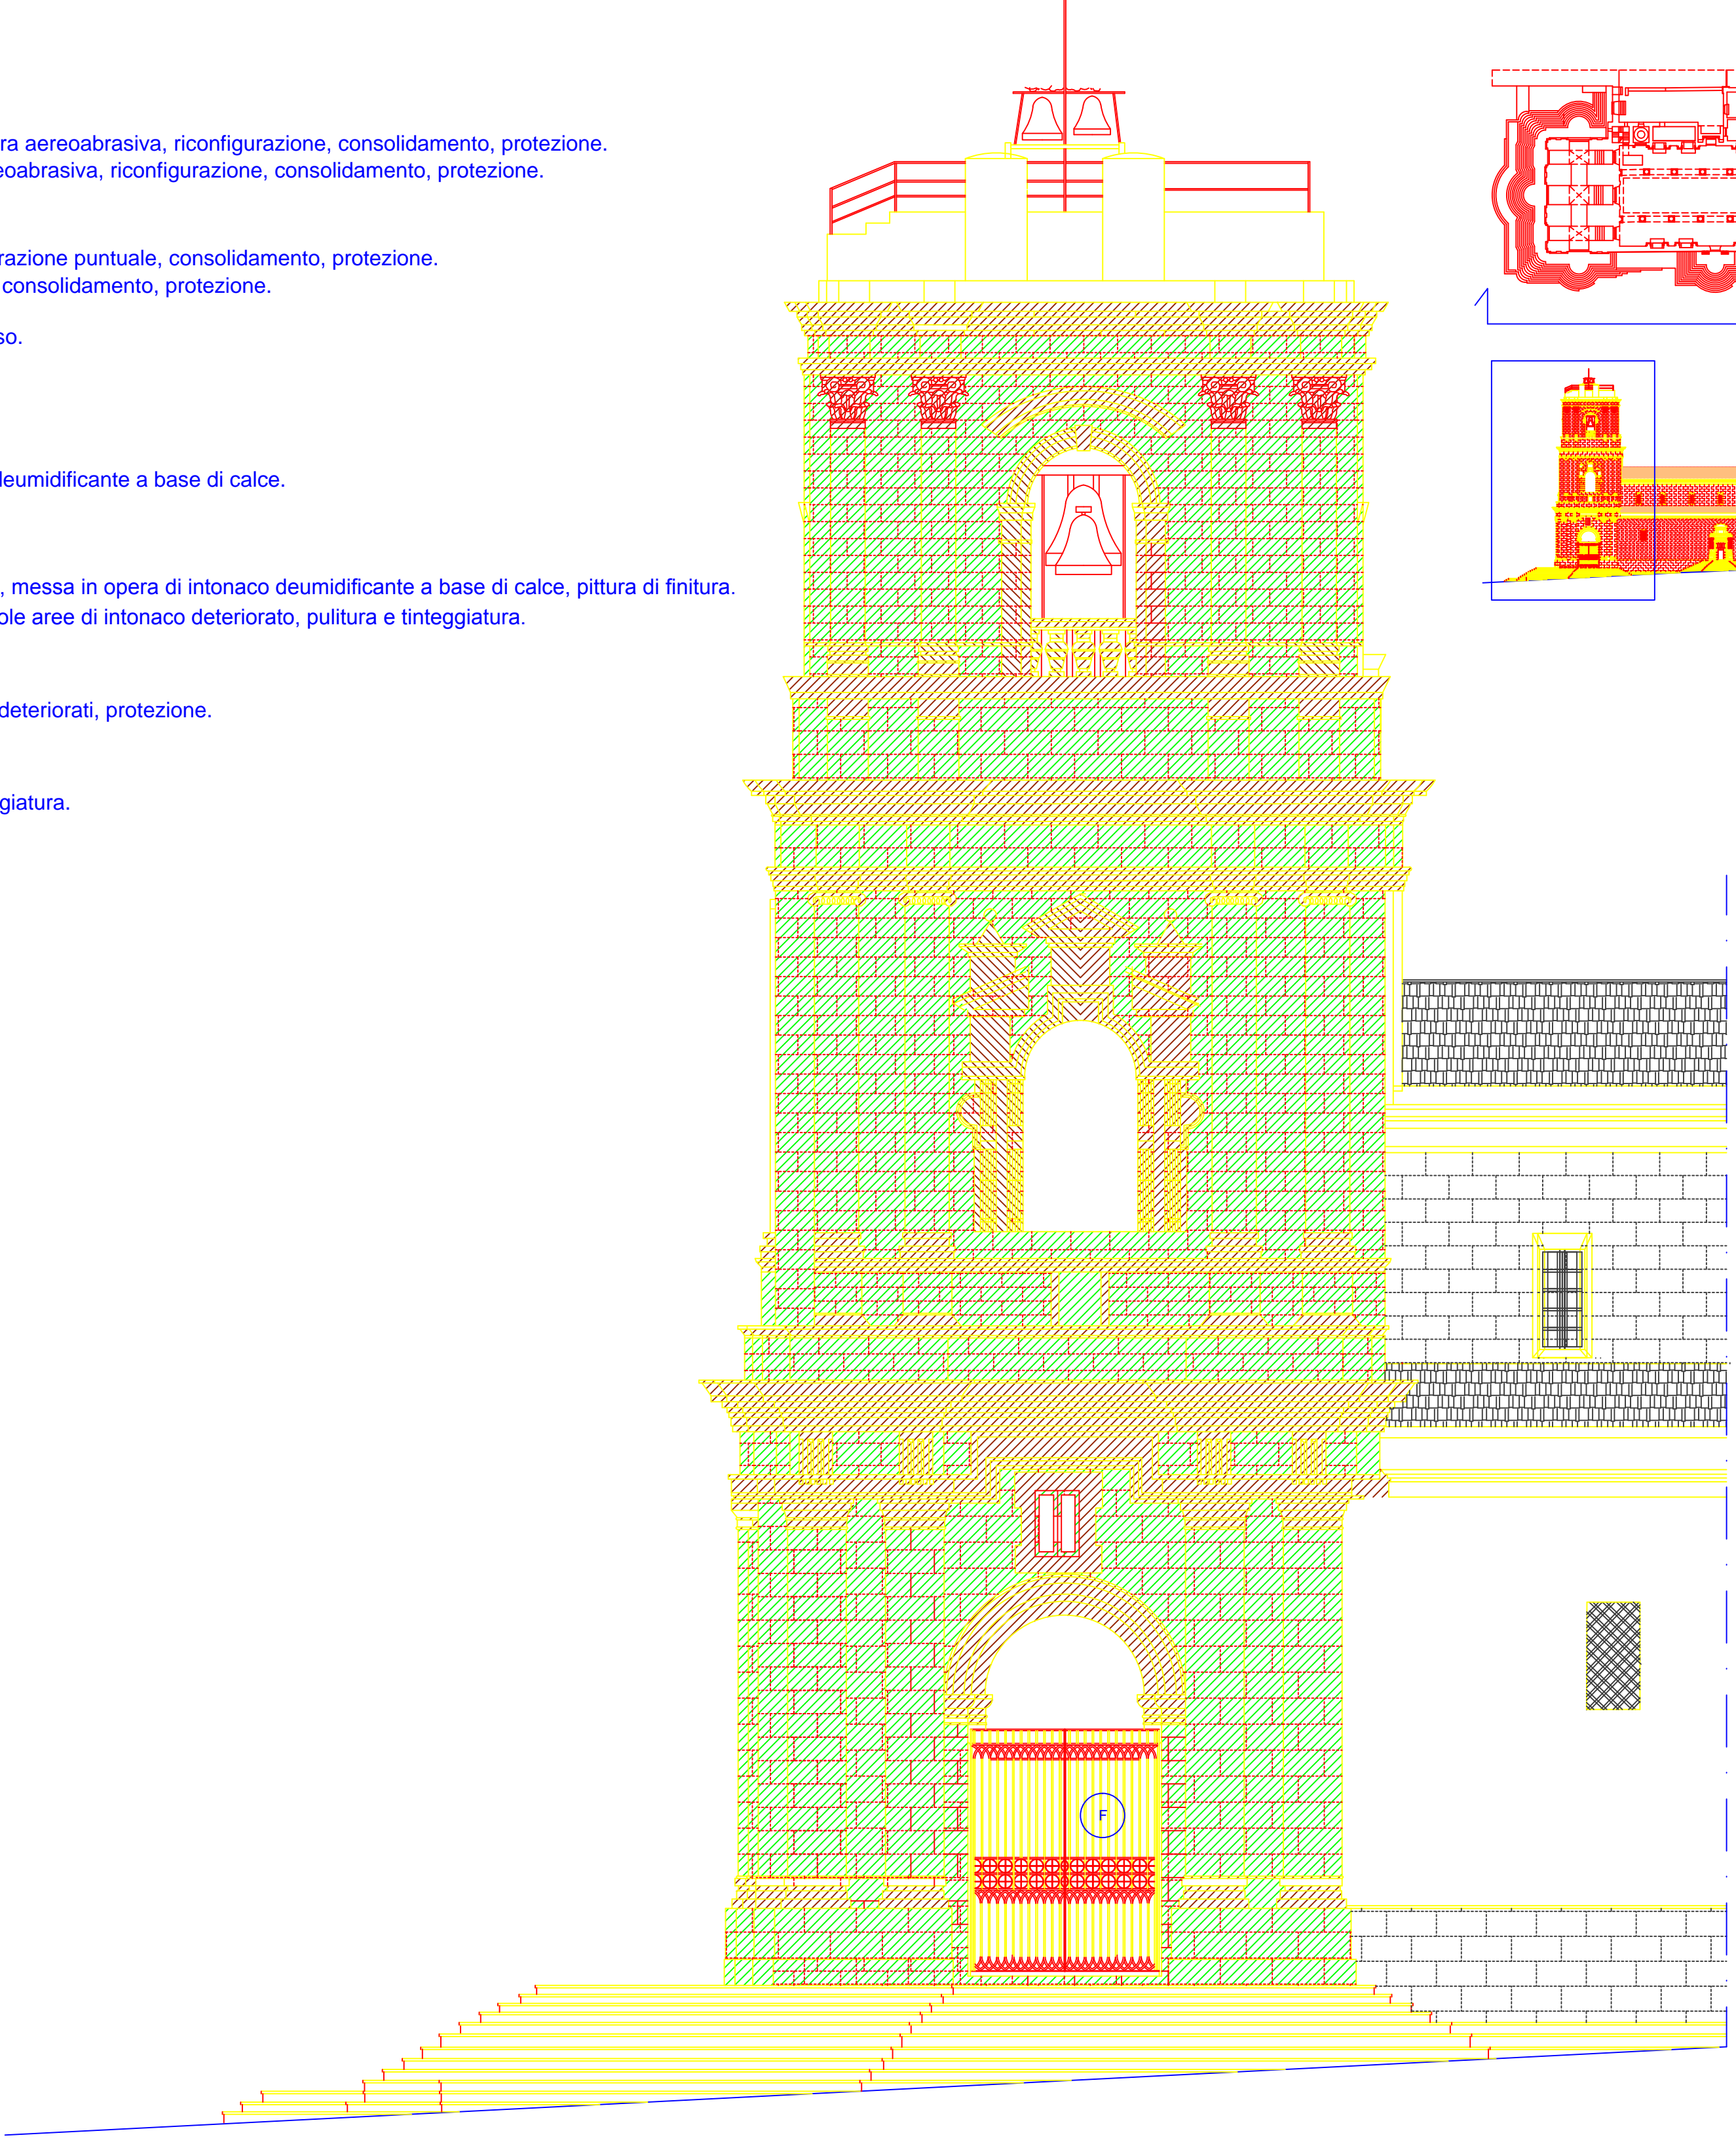

SCALA: 1:100